

DEKRA Automobil GmbH
Sulterkamp 101, 45356 Essen


VINOGRADOV
Inh. Vinogradov Igor
Haunstetter Str. 112
86161 Augsburg

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Essen
Sulterkamp 101
45356 Essen
Telefon 0201 / 8357-0
Fax 0201 / 8357-200
E-Mail essen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Michael Materla
Tel. direkt 0201 8357-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

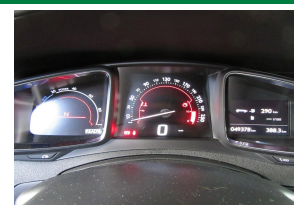

Kennzeichen

nicht vorhanden

FIN

VF7KFRHC8DS509867

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0000233790
VINOGRADOV, Inh. Vinogradov Igor, Haunstetter Str. 112, 86161 Augsburg
08.09.2017, telefonisch.
12.09.2017, 14:00 Uhr, durch Herrn Michael Materla, bei Kufen, Ansprechpartner: Herr
Monemuro, Wolfsbankstr. 61, 45355 Essen, ohne Anwesenheit einer
bevollmächtigten Person.
12.09.2017

Bewertet auf

Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt	mit MwSt.	-6.794,00 EUR
	ohne MwSt.	-5.709,24 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen (ohne merkantile Wertminderung)	mit MwSt.	-3.859,00 EUR
	ohne MwSt.	-3.242,85 EUR
Minderwerte Reifen	mit MwSt.	-376,00 EUR
	ohne MwSt.	-315,96 EUR
merkantile Wertminderung geschätzt (steuerneutral)		-250 EUR

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Kotflügel vorne links ca. 187µm, an Tür vorne rechts oberhalb sind Schleifriefen erkenntbar (Lackdicke ca.110µm), Stoßfänger hinten und Stoßfänger vorne

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt.

- Wartungsnachweise konnten nicht eingesehen werden.

- WSS leichte/minimale Steinschläge/Splitterungen im Sichtfeld ohne Rissbildung.

- Diverse Gebrauchsspuren innen und außen entsprechend Alter und Laufleistung.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug nicht zugelassen, wodurch keine Fahrprobe durchgeführt werden konnte. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, welche nur bei einer

Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante

Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte

keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in

Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel vorhanden.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	02.08.2013	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	CITROEN	Typ / Verkaufsbez.	DS5 Hybrid4 EGS6 SportChic
Aufbauart	Limousine	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF7KFRHC8DS509867
HSN / TSN	3001 / AOV	Schlüssel-Nr.	10140652
Km-Stand abgelesen	49378	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Leistung (kW)	120	Hubraum (ccm)	1997
Schadstoffklasse:	EURO5;F;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Getriebe	Automatik	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	PEINTURE OPAQUE / Uni	Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 45 R 18 98 W	Continental / SportContact3	S /O	4 mm
rechts	235 / 45 R 18 98 W	Continental / SportContact3	S /S	4 mm
2 links	235 / 45 R 18 98 W	Continental / SportContact3	S /O	4 mm
rechts	235 / 45 R 18 98 W	Continental / SportContact3	S /S	4 mm
Pannenset	haltbar bis 03 / 2018			

S/ Sommer; /O Original; /S Schaden;

Serienausstattung


Serie: ABS mit EBV, Ablagefächer, Ablagefächer in den Türen vorne beleuchtet, Ablagefächer in der oberen Mittelkonsole, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbags links und rechts für Front- u. Rücksitzpassagiere, Airbag: Seitenairbags vorne, Allradantrieb zuschaltbar, Analoge Uhr im Armaturenbrett, Automatische Fahrlichteinschaltung, Außenspiegel (2) elektrisch anklappbar, Außenspiegel (2) elektrisch verstellbar, beheizbar, Außentemperaturanzeige, Berganfahrhilfe, Bi-Xenon-Scheinwerfer mitlenkend, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsleuchte dritte, CITROEN eTouch, Chromdekor, Dach: Dach Cockpit, Deckenleuchte mit zwei LED-Lesespots vorne, Dekor Finger Print, Einparkhilfe vorne und hinten, Einstiegsschutzleisten vorne beleuchtet, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Antriebsschlupfregelung "Intelligent Traction Control", Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Frontscheibenwischer automatisch mit Regensensor, Fußmatten vorne und hinten, Fußraumbeleuchtung vorne, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregler (programmierbar) und -begrenzer, Getriebe: automatisiertes 6-Gang Schaltgetriebe (EGS6), Grundausrüstung DS5, Hauptscheinwerfer mit integriertem LED-Tagfahrlicht, Head-Up Display (mit farblicher Darstellung), Heckscheibe und hintere Seitenscheiben dunkel getönt, Heckscheibenwischer und beheizbare Heckscheibe, Innenspiegel automatisch abblendbar, Isofix-Kindersitzbefestigung (2 Stück) auf der Rückbank, Keyless-System (schlüsselloses Start- und Zugangssystem), Klimaanlage mit automatischer Regelung (drei Belüftungsstärken wählbar), Kombiinstrument farblich, Kopfstützen auf allen drei Sitzplätzen hinten, versenkbar, Kopfstützen vorn in der Höhe verstellbar und Neigung verstellbar, Lackierung: Uni, Lenkrad in Höhe und Reichweite verstellbar, Lenkrad unten abgeflacht mit Dekor Chrom matt, Lenkrad: Lederlenkrad mit Doppelziernah, Navigationssystem, Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht, Parkbremse, elektrisch, Partikelfilter (FAP), Pedalerie und Fußstütze mit Aluminium-Applikation, Polster: Lederpolster "Claudia" in Mistral, Radio: Audiosystem RD5 (MP3-Funktion) mit CD-Player, Räder: Leichtmetallfelgen "Canaveral" 18 Zoll grau/silber-glänzend, Räder: Reifenreparaturkit mit Pannenspray, Rückfahrkamera, Rücksitzbank mit Mittelarmlehne und Skiklappe, Rücksitzlehne 2/3 zu 1/3 geteilt umklappbar, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn, höhenverstellbar, mit pyrotechnischen Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzer, Steckdose 12 Volt, Stop und Start System, Taschen an den Rückenlehnen der Vordersitze, Zwei LED-Lesespots hinten

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

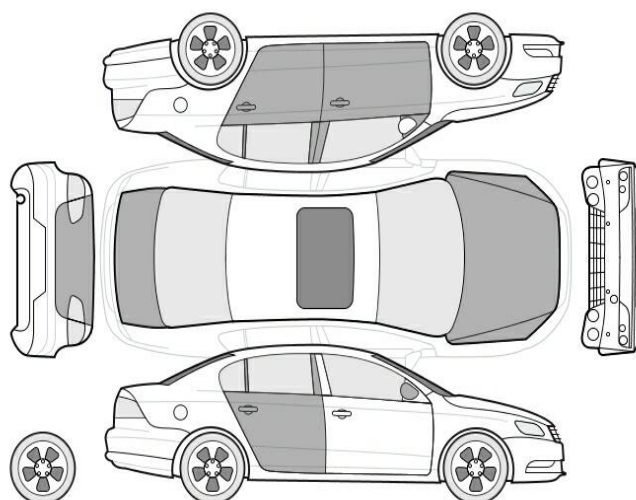

Duplikat

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	netto
Seitenwand hinten rechts, Lack blättert an der Rückleuchte ab, Smart (Bild 6)	205	voll	-205	-172,27
Stoßfänger hinten gebrochen., erneuern (Bild 8)	1.233	anteilig	-556	-467,23
Stoßfänger vorne, Rep.Spuren, scheuert am Scheinwerfer links und unten und seitlich leicht deformiert, instandsetzen	687	anteilig	-310	-260,50
Navigation Bedieneinheit, Gummierung löst sich, erneuern (Bild 5)	220	anteilig	-99	-83,19
Heckklappe schlägt an Stoßfänger, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	50	voll	-50	-42,02
Felge hinten rechts, verschrammt, erneuern	495	anteilig	-223	-187,39
Türgriff hinten links innen, Delle, erneuern	900	anteilig	-406	-341,18
Türgriff hinten rechts innen, Kratzer, erneuern	900	anteilig	-406	-341,18
Zierleiste Frontscheibe links, Dichtung Kerben, erneuern	285	anteilig	-129	-108,40
Zierleiste Frontscheibe rechts, Dichtung Kerben, erneuern	285	anteilig	-129	-108,40
Nach Angabe vom Autohaus Kufen ist die Wartung jetzt fällig	550	voll	-550	-462,18
Stoßfänger/Scheinwerfer, Spaltmaße einstellen (Scheinwerfer scheuert an Stoßfänger).	150	voll	-150	-126,05
Kostenerweiterung nach Demontage möglich Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau	142	anteilig	-64	-53,78
Motorhaube Lackierung, Steinschlag, smart repair	137	voll	-137	-115,13
Tür vorne links, eingedellt, drücken	68	voll	-68	-57,14
Tür hinten links, eingedellt, drücken	137	voll	-137	-115,13
Lackvorbereitung	200	anteilig	-90	-75,63
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	6.644		-3.709	-3.116,80

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckdeckel Lackierung, zerkratzt, polieren
Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, polieren

Fehlende Teile

	Kosten brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	netto
Bordmappe komplett	150	voll	-150	-126,05
fehlende Teile insgesamt / Minderwert	150		-150	-126,05

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art	Minderwert in EUR brutto	netto
vorne rechts	4 mm	SS	-188,00	-157,98
hinten rechts	4 mm	SS	-188,00	-157,98
Legende		S/ Sommer /O Original /S Schaden	-376,00	-315,96

Minderwert merkantil

Merkantil geschätzt (steuerneutral)

-250 EUR**Hinweise**

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Michael Materla

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat

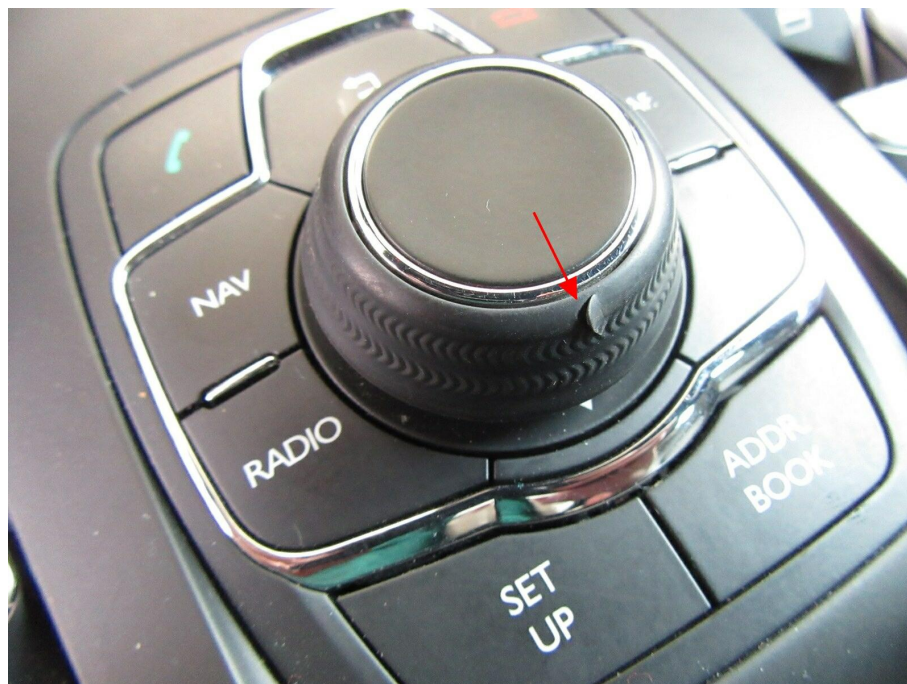


Bild 5 : Navigation Bedieneinheit, Gummierung löst sich



Bild 6 : Seitenwand hinten rechts, Lack blättert an der Rückleuchte ab