

DEKRA Automobil GmbH, Niederlassung Oranienburg
Walther-Bothe-Str. 75, 16515 Oranienburg

VINOGRADOV
Inh. Vinogradov Igor
Haunstetter Str. 112
86161 Augsburg

DEKRA Automobil GmbH

Niederlassung Oranienburg
Walther-Bothe-Str. 75
16515 Oranienburg
Tel.: 03301 / 606-0
Fax: 03301 / 606-270
e-mail:
oranienburg.automobil@dekra.
com

Ansprechpartner:
Frank Kindler
Tel.: 03301 606-200
mobil: 0170 / 8142860

Versandblatt

Die Rechnung folgt per Mail,

MfG F. Kindler

DEKRA Automobil GmbH, Niederlassung Oranienburg
Walther-Bothe-Str. 75, 16515 Oranienburg

VINOGRADOV
Inh. Vinogradov Igor
Haunstetter Str. 112
86161 Augsburg

DEKRA Automobil GmbH

Niederlassung Oranienburg
Walther-Bothe-Str. 75
16515 Oranienburg
Tel.: 03301 / 606-0
Fax: 03301 / 606-270
e-mail:
oranienburg.automobil@dekra.
com

Ansprechpartner:
Frank Kindler
Tel.: 03301 606-200
mobil: 0170 / 8142860

Zustandsbericht

Vorgang

Kunden-Nr.	0000233790
Auftragserteilung	am 29.05.2012, per Fax, durch Herrn Vinogradov
Besichtigung	30.05.2012, Fa. Noack, Sachsenhausener Str. 22, 16515 Oranienburg. Bei der Besichtigung war Herr Noack zugegen.
Bewertet auf	30.05.2012
Betrifft	Gebrauchtwagen Fa. Noack

Bemerkungen

Am Fahrzeug wurde ein erheblicher Heckschaden repariert.
Die Längsträger weisen, soweit ersichtlich, noch Deformationen auf. Es wurde viel Unterbodenschutz aufgetragen. Wahrscheinlich war der komplette Heckbereich abgeknickt, daher die Instandsetzungen an den Dachrahmen rechts und links. Eine Besichtigung von unten war nur bedingt möglich (ohne Hebebühne), Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Es wurden Nachlackierungen / Instandsetzungsspuren festgestellt, die nach weitergehender überwiegend demontagefreier Untersuchung und ohne Anspruch auf Vollständigkeit wie folgt beschrieben werden:
- Seitenwände und Dachrahmen instandgesetzt (400-600µ) Schiebetür rechts unten instandgesetzt (ca. 500µ), Heckklappe instandgesetzt (bis 1500µ),
Ohne Kenntnis des tatsächlichen Reparaturaufwandes wurde auf Basis der getroffenen Feststellungen ein merkantiler Minderwert nach sachverständigem Ermessen angesetzt.
Minderwert auf Grund Restunfallspuren im Bodenbereich,
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde eine kurze Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
1 Hauptschlüssel vorhanden.

Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen BAR FW566

Fahrzeugart	Transporter	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Hersteller	RENAULT
Farbe	Rot / Uni /	Typ / Verkaufsbez.	Kangoo Rapid 1.2 16V Campus
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1KCEDEF41601295	Km-Stand abgelesen	29356
Leistung (kW)	55	Hubraum (ccm)	1149
Erstzulassung	27.08.2009	HU / AU	08 / 2012
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Maße Länge/Breite/Höhe	4035 / 1672 / 1819
Radstand (mm)	2600	zul. Gesamtgewicht	1570
Haltereinträge	1	KBA-Nr.	3333 ACV00026
Schlüssel-Nr.	20449643		
Legende	Es wird unterstellt, dass die Laufleistung dem abgelesenen KM - Stand entspricht.		

Bereifung

vorne links	175 / 65 R 14 82 T Fate-O	W / O	6 mm
vorne rechts	175 / 65 R 14 82 T Fate-O	W / O	6 mm
hinten links	175 / 65 R 14 82 T Fate-O	W / O	6 mm
hinten rechts	175 / 65 R 14 82 T Fate-O	W / O	6 mm
Ersatzrad	175 / 65 R 14 82 T	S / O	8 mm
Legende	W/ Winter S/ Sommer / O Original		

Ausstattung

Serie: Airbag - Fahrerseite, Außenspiegel, manuell verstellbar (2), Drehzahlmesser, Getriebe: 5-Gang-Getriebe, Hecktüre, Öffnungswinkel 180°, ohne Fenster, Kopfstützen (2), Kunststoffboden, vorne, Lackierung: Uni, Polster: Kunstleder, Radiovorrichtung m. Dachantenne, Seitenschutzverstärkung, Servolenkung, Verzurrsen (4) im Laderaumboden

Sonderausstattung

Airbag: Beifahrerairbag * Anti-Blockier-System mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV) * Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung * Polster: Stoff *

Anhängerkupplung ; Radio-CD-Gerät ;

Ausstehende Reparaturen / Gebrauchsspuren

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost	Anrechnung	Mindertwert	
Kofferraumbelag gebrochen, erneuern	198	voll	-198	
Türschweller rechts mit Lackabplatzungen, lackieren	200	anteilig	-109	
Inspektion fällig, erneuern	350	voll	-350	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	748			-657 EUR

Zustandsbeschreibung

Wartungsnachweis:	lückenhaft.
letzte Wartung:	am 11 / 2009, bei km-Stand 3.314.

Weitere wertbeeinflussende Faktoren

Merkantiler Minderwert	-1.500 EUR
------------------------	-------------------

Alle Beträge beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer

Der Sachverständige
Frank Kindler
Ingenieur

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0465 / 009247 / 2012 / B032204000249

Kennzeichen/Objekt: BAR FW566

Diese Fotoanlage besteht aus 19 digital gefertigten Foto(s) und ist auch ohne Unterschrift und Stempel gültig.



Bild:1



Bild:2

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0465 / 009247 / 2012 / B032204000249

Kennzeichen/Objekt: BAR FW566



Bild:3



Bild:4

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0465 / 009247 / 2012 / B032204000249

Kennzeichen/Objekt: BAR FW566



Bild:5

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0465 / 009247 / 2012 / B032204000249

Kennzeichen/Objekt: BAR FW566



Bild:6

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0465 / 009247 / 2012 / B032204000249

Kennzeichen/Objekt: BAR FW566



Bild:7



Bild:8

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0465 / 009247 / 2012 / B032204000249

Kennzeichen/Objekt: BAR FW566



Bild:9

KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN

Jährliche Zwischeninspektion/Andere Maßnahmen		Renault Wartung/Andere Maßnahmen	
Datum:	☐ Jährliche Zwischeninspektion	Datum:	☐ Renault Wartung
Km-Stand:	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen:	Km-Stand:	Kontrolle gegen Durchrostung:
Rechnungs-Nr.:		Rechnungs-Nr.:	☐ OK
			☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)
(Stempel)		(Stempel)	

Autowelt Barnim GmbH
Blumberger Chaussee B2
16321 Berlin
Tel: 030 463 99110

Filterwechsel

25.1.09
3314
3000 km Oel+

Bitte
Ihre
Die el
Abruf
Gültig
Kennzei
Versicher
Fahrzeugan
Versicherung
Herrn
Gerhard Schulz
Birkenhain 4

Bild:10 Inspektion fällig

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0465 / 009247 / 2012 / B032204000249

Kennzeichen/Objekt: BAR FW566



Bild:11

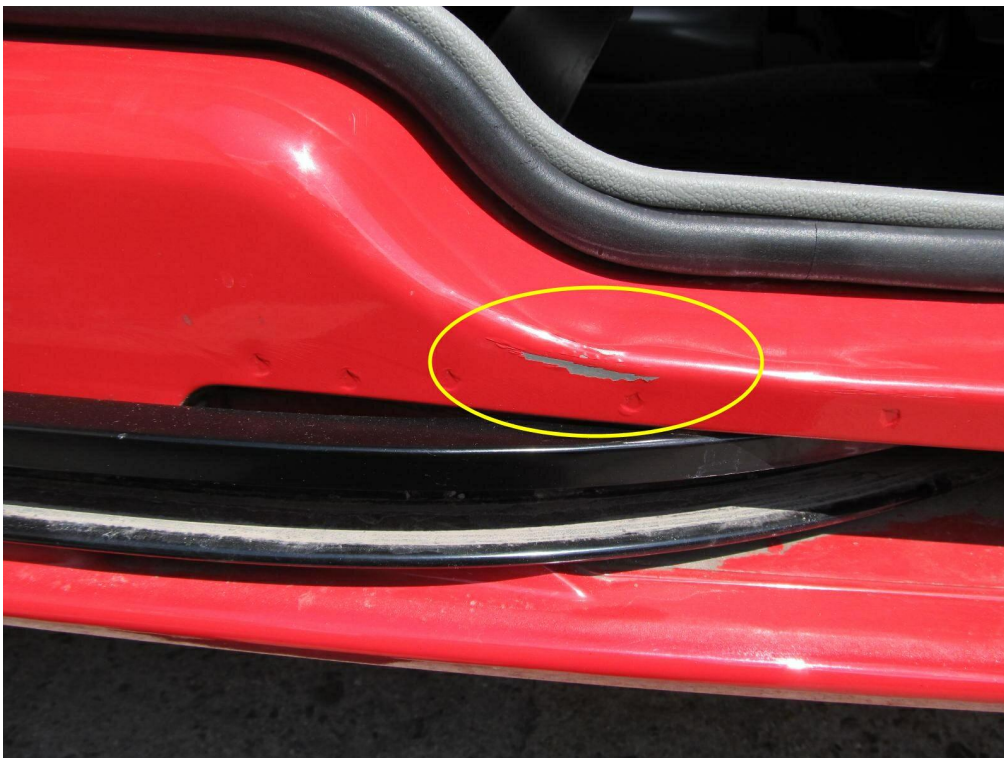


Bild:12 Türschweller hinten rechts mit Lackabplatzungen

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0465 / 009247 / 2012 / B032204000249

Kennzeichen/Objekt: BAR FW566

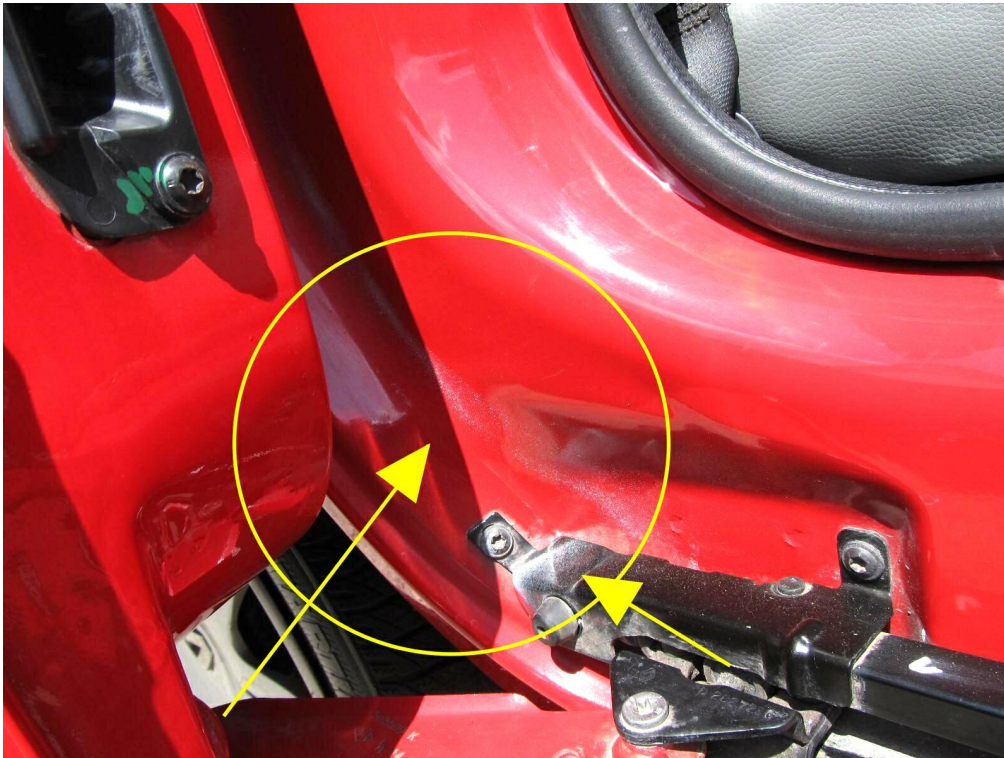


Bild:13 Farbnebel (Grundierung) Türschweller rechts hinten



Bild:14 Kofferraumbelag gebrochen

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0465 / 009247 / 2012 / B032204000249

Kennzeichen/Objekt: BAR FW566



Bild:15

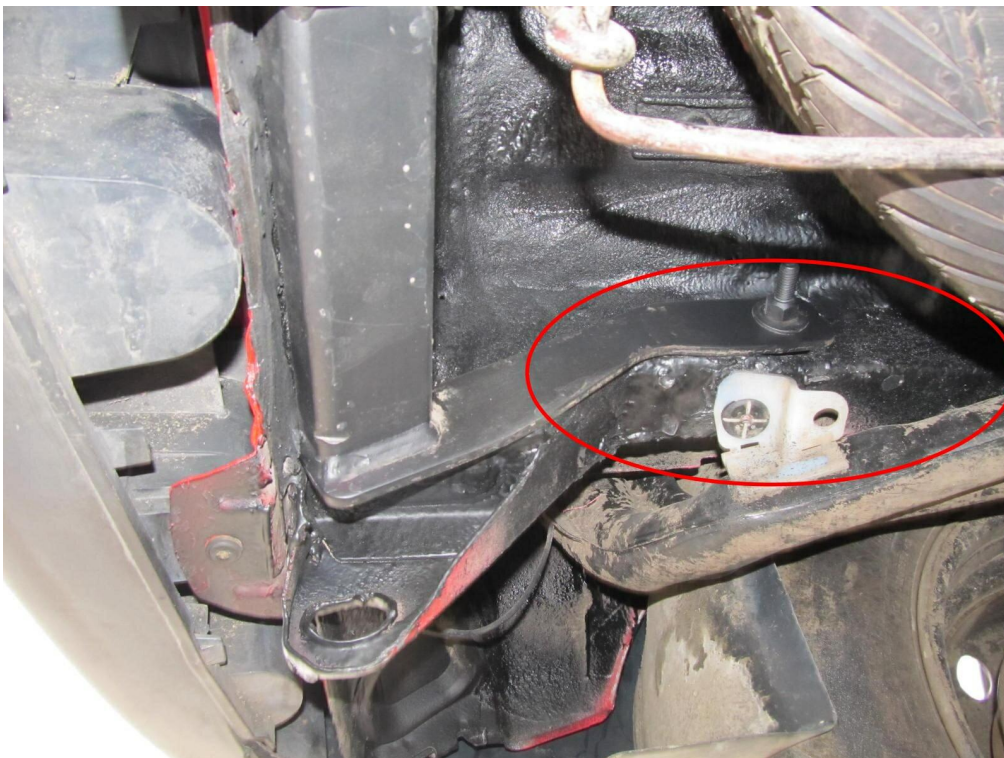


Bild:16 Längsträger links

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0465 / 009247 / 2012 / B032204000249

Kennzeichen/Objekt: BAR FW566



Bild:17 Längsträger rechts



Bild:18 Heckblech

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0465 / 009247 / 2012 / B032204000249

Kennzeichen/Objekt: BAR FW566



Bild:19 Knick/Stauchung Längstäger links