

DEKRA Automobil GmbH, Außenstelle Bad Salzungen
Carl-Benz-Str. 8, 36433 Bad Salzungen

VINOGRADOV
Inh. Vinogradov Igor
Haunstetter Str. 112
86161 Augsburg

DEKRA Automobil GmbH

Außenstelle Bad Salzungen
Carl-Benz-Str. 8
36433 Bad Salzungen
Tel.: 03695 / 6941-0
Fax: 03695 / 606200
e-mail: bad-salzungen.automobil@dekra.c
om

Ansprechpartner:
Jens Hoffmann
Tel.: 03695 6941-14

Zustandsbericht

Vorgang

Kunden-Nr. 0000233790
Auftragserteilung am 14.02.2011, per E-Mail, durch Herrn Vinogradov
Besichtigung 16.02.2011, Rein - Autoteile, Auer Weg 5, 98574, Schmalkalden
Bewertet auf 16.02.2011

Bemerkungen

Kratzer vom Eiskratzen an Frontscheibe außen und innen.
Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder behobene Vorschäden.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde eine kurze Probefahrt durchgeführt. Das Fahrzeug wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Bewertung wurde keine AU durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugart Transporter
Türen 4
Farbe Weiß / Uni

Fahrzeug-Ident.-Nr. WV2ZZZ7HZ7H095183
Leistung (kW) 75
Erstzulassung 06.07.2007
Zylinderanzahl 4 / Reihenmotor
Radstand (mm) 3000
KBA-Nr. 0603 AIF00830
Sitzplätze 9
Legende

Amtliches Kennzeichen HB BO401

Aufbauart Kleinbus
Hersteller VW
Typ / Verkaufsbez. Transporter T5 DPF
7HB172/WF2/ZD1/ZP4
MHD
Km-Stand abgelesen 35809
Hubraum (ccm) 1896
HU / AU 03 / 2011
Maße Länge/Breite/Höhe 4890 / - / 1970
zul. Gesamtgewicht 2800
Schlüssel-Nr. 20522168

Es wird unterstellt, dass die Laufleistung dem abgelesenen KM - Stand entspricht.

Bereifung

vorne links	235 / 55 R 17 103 Y	S/ O	6 mm
vorne rechts	235 / 55 R 17 103 Y	S/ O	6 mm
hinten links	235 / 55 R 17 103 Y	S/ O	5 mm
hinten rechts	235 / 55 R 17 103 Y	S/ O	5 mm
Ersatzrad	215 / 65 R 16 103 T	W/ O	6 mm
Legende	S/ Sommer W/ Winter /O Original		

Ausstattung

Serie: ABS & ASR, Airbag: Fahrerseite, Außenspiegel, manuell verstellbar (2), Bremsleuchte, dritte, Differentialsperre, elektronisch (EDS), Drehzahlmesser, ESP, Fahrtschreiber: Vorbereitung für Tachograf, Getriebe: 5-Gang-Getriebe, Heckklappe: Heckfenster in der Heckklappe, Innenverkleidung (seitlich), Hartfaserplatte im Laderaum, Kindersicherung (für Schiebetür im Fahrgast-/Laderaum), Kopfstützen (2), Lackierung, Motor-Schleppmoment-Regelung (MSR), Partikelfilter: Ruß, Partikelfilter für Diesel, Pollenfilter, Frischluftansaugung mit Pollenfilter, Polster: Stoff, Servolenkung, Verzurrösen zur Ladegutsicherung, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

Anhängervorrichtung, starr * Heckfenster, beheizbar, mit Wisch/Waschanlage * Radio "R 110" mit 4 Lautsprechern * Klimaanlage mit mechanischer Regelung und 2. Heizung im Fahrgast-/Laderaum * Elektrikpaket III * Zentralverriegelung mit Funk und Safesicherung * Sitzreihe (2): 3er-Sitzbank (wickelbar) * Sitzreihe (1): 2er-Sitzbank und Einzelsitz rechts * Sitze im Fahrgast-/Laderaum: Fahrgastraumbereitstellung * Sitze im Fahrerhaus: Beifahrer- Doppelsitzbank * Räder/ Reifen: Reserveverrad in Fahrbereifung * Airbag: Airbag auf Beifahrerseite *

Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost	Anrechnung	Minderwert
Fahrtür 1 Delle, drücken	50	voll	-50
Seitenwand links 2 Dellen, drücken	100	voll	-100
Tür vorn rechts 1 Delle und Kratzer, lackieren mit Lackaufbau	450	anteilig	-245
Schiebetür rechts 2 tiefe Dellen, drücken	200	voll	-200
Außenspiegel rechts Lackabplatzter, Smart Repair	75	voll	-75
Heckklappe 5 Dellen, drücken	250	voll	-250
Motorhaube 1 Steinschlag, Smart Repair	75	voll	-75
Fahrersitzlehnenbezug auf Rückseite eingerissen, erneuern	235	anteilig	-128
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.435		-1.123 EUR

Zustandsbeschreibung

Wartungsnachweis: letzte Wartung: Wartungsnachweis vollständig am 19.05.2010, bei km-Stand 30.918.

Alle Beträge beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer

Der Sachverständige
Jens Hoffmann
Dipl.-Ingenieur

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0564 / 007992 / 2011 / B033056000003

Kennzeichen/Objekt: HB BO401

Diese Fotoanlage besteht aus 20 digital gefertigten Foto(s) und ist auch ohne Unterschrift und Stempel gültig.



Bild:1



Bild:2

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0564 / 007992 / 2011 / B033056000003

Kennzeichen/Objekt: HB BO401



Bild:3



Bild:4

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0564 / 007992 / 2011 / B033056000003

Kennzeichen/Objekt: HB BO401



Bild:5 Dach



Bild:6 Dellen in Heckklappe

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0564 / 007992 / 2011 / B033056000003

Kennzeichen/Objekt: HB BO401



Bild:7

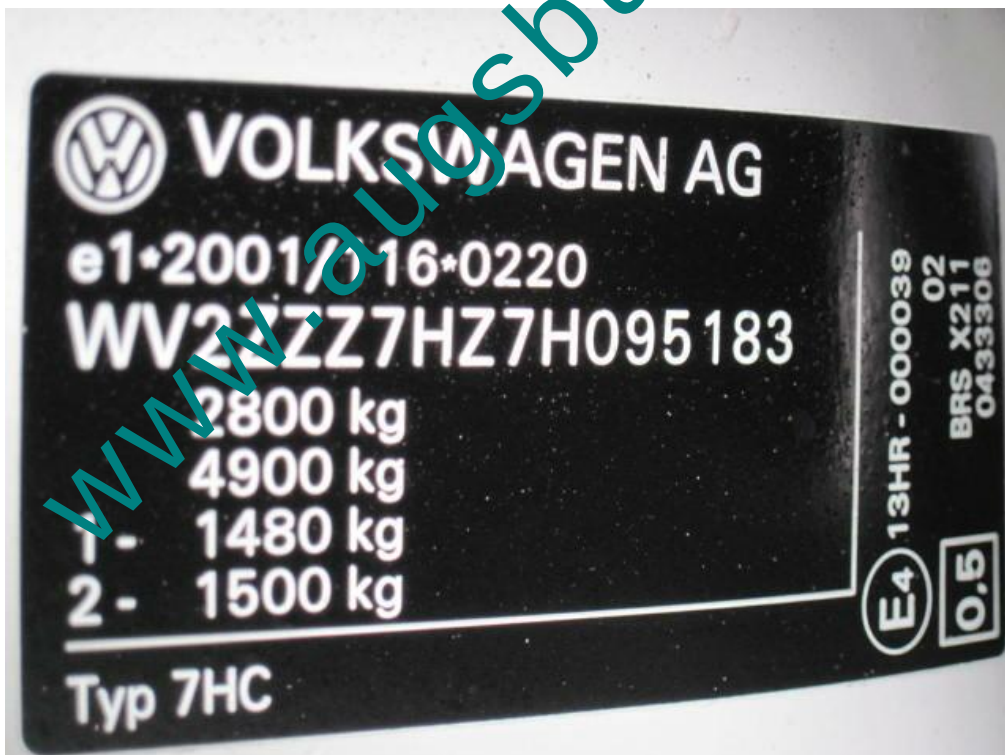


Bild:8

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0564 / 007992 / 2011 / B033056000003

Kennzeichen/Objekt: HB BO401



Bild:9



Bild:10

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0564 / 007992 / 2011 / B033056000003

Kennzeichen/Objekt: HB BO401



Bild:11 2. Sitzreihe hinten



Bild:12 1. Sitzreihe hinten

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0564 / 007992 / 2011 / B033056000003

Kennzeichen/Objekt: HB BO401



Bild:13 Fahrersitzlehnenbezug an Rückseite eingerissen



Bild:14

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0564 / 007992 / 2011 / B033056000003

Kennzeichen/Objekt: HB BO401



Bild:15



Bild:16

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0564 / 007992 / 2011 / B033056000003

Kennzeichen/Objekt: HB BO401



Bild:17



Bild:18

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0564 / 007992 / 2011 / B033056000003

Kennzeichen/Objekt: HB BO401



Bild:19 Außenspiegel rechts

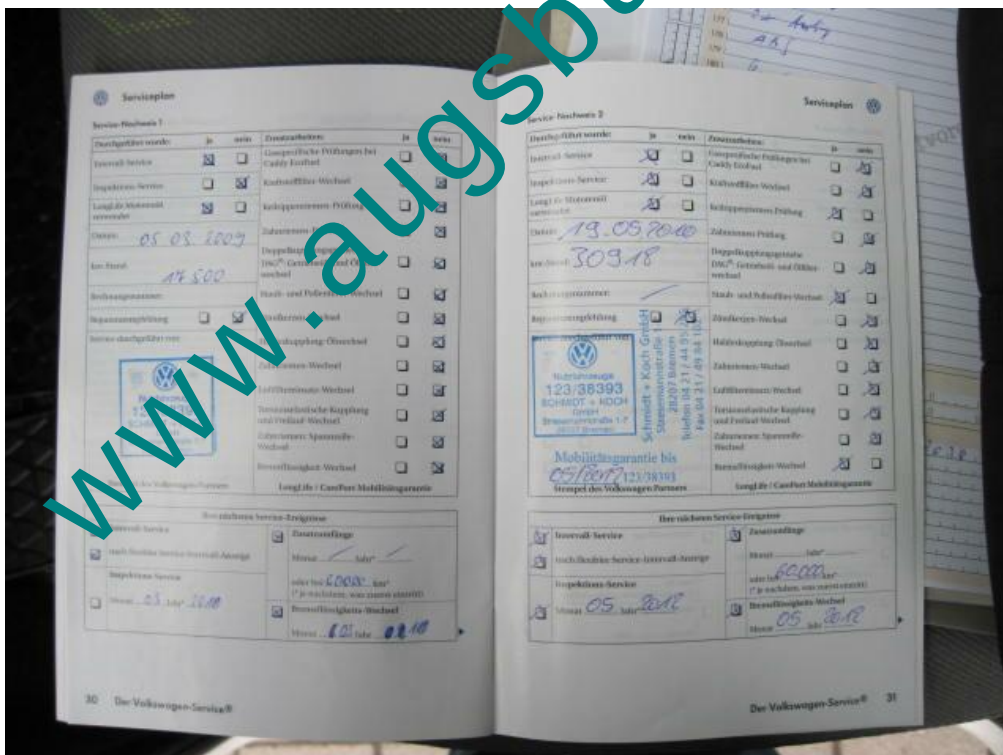


Bild:20 Serviceheft